

**MIERNIK STACJONARNY STANU
SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ
(SYSTEM ALARMOWY REZYSTANCYJNY)**

LPS-2r



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Elektroniczny Zakład Usługowo-Produkcyjny
„LEVR”
03-193 Warszawa
ul. Krzyżówki 5.**

1. Informacje ogólne.

Przyrząd LPS-2r jest przystosowany do nadzorowania 2. odcinków sieci ciepłej preizolowanej z system alarmowym rezystancyjnym. W każdym cyklu pomiarowym wykonywane są pomiary oporności izolacji poliuretanowej, stopnia wilgotności MH, długości sieci ciepłej, napięcia w układzie alarmowym, odległości między stanowiskiem pomiarowym i miejscem wystąpienia przecieku lub bezpośredniego zwarcia przewodu czujnikowego z rurą przewodową, a także autokalibracja przyrządu. Pomiar rezystancji izolacji poliuretanowej jest wykonywany przy dwóch polaryzacjach napięcia pomiarowego. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia oraz zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wyświetlacza składa się z dwóch wierszy zawierających po 20. pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej).

2. Komentarze do danych technicznych przyrządu LPS-2r.

Przyrząd LPS-2r dokonuje pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej oraz pętli alarmowej. Wartość oporności izolacji jest przeliczana na stopień wilgotności MH lub bezpośredniego zwarcia C przewodu alarmowego z rurą stalową. Relacje między wartością oporności izolacji i parametru MH lub C są przedstawione w tabeli nr 1. Natomiast wartość rezystancji pętli alarmowej jest automatycznie przeliczana na długość badanego odcinka sieci ciepłej.

Stopień wilgotności izolacji poliuretanowej MH.	Stopień zwarcia bezpośredniego C przewodu alarmowego z rurą stalową	Zakres wartości rezystancji poliuretanowej
1	1	100Ω÷500Ω
2	2	500Ω÷1,2kΩ
3	3	1,2kΩ÷5kΩ
4	4	5kΩ÷20kΩ
5	5	20kΩ÷65kΩ
6	6	65kΩ÷200kΩ
7	7	200kΩ÷300kΩ
8	8	300kΩ÷450kΩ
9	—	450kΩ÷1MΩ
10	—	1MΩ÷3MΩ
11	—	3MΩ÷10MΩ
12	—	10MΩ÷20MΩ
13	—	20MΩ÷30MΩ
14	—	30MΩ÷50MΩ
0	—	>50MΩ

tabela 1

Warunki techniczne rezystancyjnego systemu alarmowego określają, że maksymalna długość rezystancyjnej pętli alarmowej wynosi 1000m. Dla tej długości stopień wilgotności izolacji poliuretanowej powinien spełniać warunek - $MH \geq 12$.

Przyrząd LPS-2r jest produkowany w dwóch wersjach: z automatyczną lokalizacją przecieku/wilgoci lub bez. Lokalizacja jest wykonywana, gdy wartość rezystancji izolacji poliuretanowej jest mniejsza niż 1MΩ.

Interpretacja komunikatów L>Lmax i PRZERWA.

Jak wynika z danych technicznych przyrządu, komunikat L>Lmax pojawia się wtedy, gdy zmierzona rezystancja pętli alarmowej przyjmuje wartość w granicach $12051\Omega \div 100k\Omega$. Dolna granica odpowiada długości pętli czujnikowej równej 2000m przy założeniu, że przewód oporowy NiCr8020 został wykonany z tolerancją $\pm 3\%$. W praktyce zdarzają się przypadki złego wykonania połączenia odcinków pętli alarmowej. Oporność połączenia zwiększa rezystancję pętli i tym samym sztucznie ją wydłuża. Podobny efekt ma miejsce podczas występowania wilgoci między zerwanymi końcami przewodu tworzącego pętlę alarmową. Właśnie te dwa zdarzenia są sygnalizowane komunikatem Zakres. Przy czym w drugim z opisywanych przypadków przyrząd wskazuje niski stopień MH (duży poziom wilgoci).

Komunikat **Przerwa** informuje, że nie ma elektrycznego kontaktu między końcami przewodów tworzących pętlę alarmową.

Powody rozróżniania przecieku od zwarcia.

Przeciek i kontakt bezpośredni przewodu pętli czujnikowej z rurą stalową charakteryzują się stosunkowo małą wartością rezystancji mierzonej między rurą przewodową i drutem pętli alarmowej. Przyrząd LPS-2R automatycznie lokalizuje każdy z tych przypadków. Jednak dla służb sprawujących nadzór nad siecią ciepłowniczą istnieją ważne powody rozróżniania obydwóch zdarzeń. Począwszy od tego, że każde z nich wymaga innego przygotowania technicznego do usunięcia awarii, a skończywszy na ocenie powagi zaistniałej sytuacji i szybkości reagowania.

3. Charakterystyka środowiska pracy przyrządu LPS-2r.

Przyrząd jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Miernik pracuje poprawnie w zakresie zmian temperatury otoczenia $+5^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$, natomiast wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Podczas składowania przyrządu temperatura otoczenia może zmieniać się od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$.

Po składowaniu lub przewożeniu przyrządu w temperaturze poniżej $+5^{\circ}\text{C}$ zaleca się odczekać minimum 3 godz. przed włączeniem napięcia zasilania. Po takim czasie przyrząd powinien osiągnąć temperaturę pracy.

Miernik nie może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz w atmosferze zawierającej gazy wybuchowe lub agresywne korozyjnie.

Przedstawione w danych technicznych błędy pomiaru parametrów i wielkości są uzyskiwane po 30min. pracy miernika we właściwych dla niego warunkach otoczenia.

4. Konserwacja przyrządu LPS-2r.

Do usunięcia kurzu z obudowy przyrządu używa się czystej, suchej szmatki. Pozostałe zabrudzenia należy likwidować szmatką zwilżoną 1% roztworem detergentu. Tłuste zanieczyszczenia można usuwać za pomocą specjalnych preparatów stosowanych do utrzymania w czystości sprzętu komputerowego. Do mycia przezroczystej części obudowy należy używać miękkich szmatek lub specjalnych ściereczek do mycia ekranów monitorów komputerowych. Niedozwolone jest używanie spirytusu, benzyny ekstrakcyjnej i innych rozpuszczalników. Takie środki czyszczące mogą spowodować powierzchniowe uszkodzenie obudowy miernika. Po zakończeniu czyszczenia przyrząd należy wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej szmatki. W trakcie wykonywania opisanych powyżej czynności należy zadbać, aby płyny czyszczące nie przeniknęły w dużej ilości do wnętrza miernika.


5. Wycofanie przyrządu LPS-2r z eksploatacji.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U, poz. 1495) na przyrządzie umieszczono poniższy symbol:



Symbol ten oznacza, że zabrania się umieszczania zużytego sprzętu z odpadami dowolnego rodzaju. Użytkownik tak oznakowanego sprzętu jest zobowiązany do oddania go odpowiednim firmom zajmującym się zbieraniem zużytego sprzętu. Obowiązki te wynikają z art. 35 i 36 wyżej wymienionej ustawy.

6. Sposób podłączenia przyrządu LPS-2r do układu alarmowego sieci ciepłej preizolowanej.

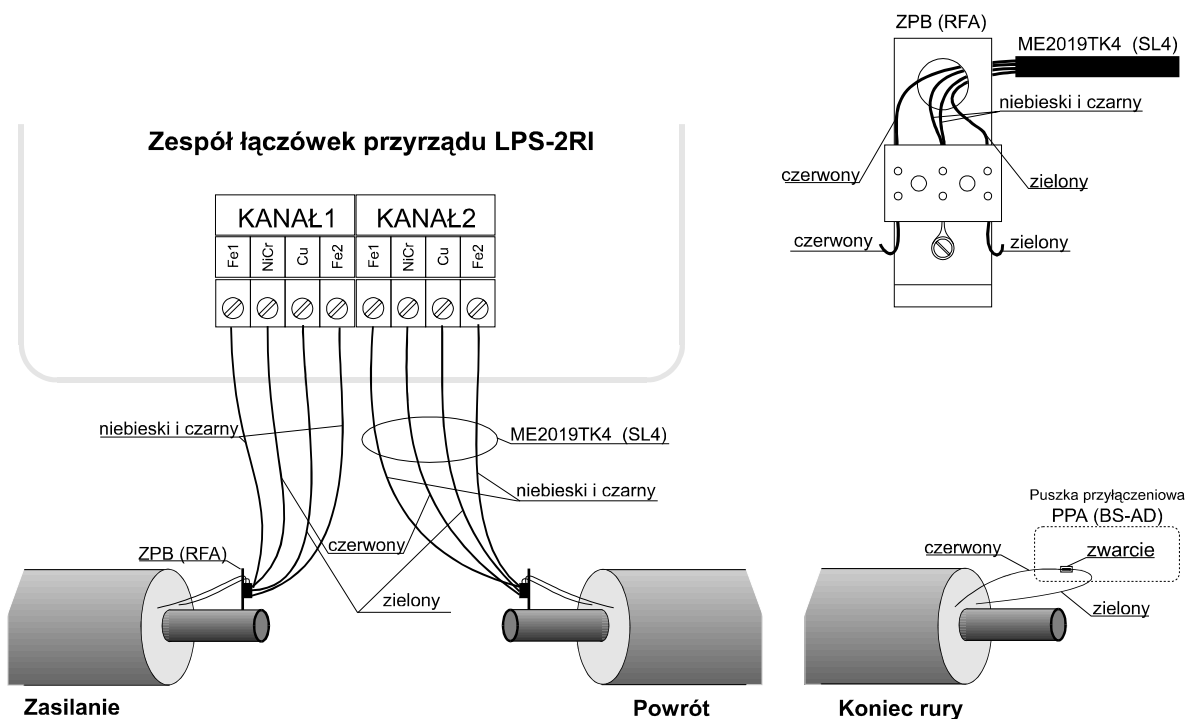

LPS-2r

(system alarmowy rezystancyjny)

2. DANE TECHNICZNE

1. Liczba kontrolowanych odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej2
2. Maksymalna długość kontrolowanego odcinka sieci ciepłej.....2000m
3. Sposób przedstawiania informacji pomiarowych podświetlony wyświetlacz alfanumeryczny
2x20 znaków, dioda czerwona LED
z opisem AWARIA
4. Zakres pomiarowy rezystancji izolacji poliuretanowej0,1kΩ÷200MΩ
 - Zakres pomiarowy stopnia wilgotności izolacji poliuretanowej.....MH 1÷14 i 0
 - Napięcia pomiarowe rezystancji izolacji poliuretanowej.....±15V
 - Dokładność pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej±5%±2cyfry w zakresie stopnia MH
5. Zakres pomiarowy długości odcinka sieci ciepłej0 ÷ 2000m
 - Dokładność pomiaru długości odcinka sieci ciepłej.....± 2m)¹
 - Rozdzielczość pomiarowa 1m
 - Maksymalna wartość rezystancji pętli alarmowej dla komunikatu Zakres.....<100kΩ
 - Minimalna wartość rezystancji pętli alarmowej dla komunikatu Przerwa.....≥100kΩ
6. Zakres pomiarowy lokalizacji przecieku (wilgoci) lub bezpośredniego zwarcia przewodu pętli alarmowej z rurą przewodową0 ÷ 2000m
 - Zakres wartości rezystancji przecieku0,1kΩ ÷ 0,9MΩ (MH = 1÷ 9)
 - Zakres wartości rezystancji bezpośredniego zwarcia przewodu pętli alarmowej z rurą przewodową.....1Ω ÷ 450kΩ
 - Dokładność lokalizacji przecieku (wilgoci) lub bezpośredniego zwarcia przewodu pętli alarmowej z rurą przewodową.....± 2m ± 0,2% długości badanego odcinka sieci ciepłej
 - Rozdzielczość pomiarowa 1m
 - Zakres pomiarowy napięcia między przewodem czujnikowym i rurą stalową.....0÷14V
 - Dokładność pomiaru napięcia.....±1% wartości zmierzonej
7. Znaczenie i treść symboli i komunikatów tekstowych
 - Symbole kanałów pomiarowych (odcinków sieci ciepłej)..... 1;2
 - Symbol stopnia wilgotności izolacji poliuretanowejMH
 - Wartość rezystancji izolacji poliuretanowej jest większa od 200MΩ.....Sucho
 - Symbol długości odcinka sieci ciepłej.....L
 - Symbol przecieku (zawilgocenia).....W
 - Symbol bezpośredniego zwarcia przewodu pętli czujnikowej z rurą przewodową.....C
 - Symbol jednostki długości (metr).....m
 - Symbol jednostki napięcia.....V
 - Brak połączenia przyrządu z rurą przewodowąDołącz Rurę
 - Przekroczenie zakresu pomiarowego dla pomiaru długości odcinka sieci ciepłejL>Lmax
 - Przerwa elektryczna w pętli czujnikowejPrzerwa
8. Sposób przekazywania informacji do systemu zbierania danych:
 - stan styków (zwarte/rozwarne) złącza ALARM;
 - moduł cyfrowej transmisji danych LPS –RS232;
 - moduł cyfrowej transmisji danych LPS-MBus;
 - moduł cyfrowej transmisji danych LPS-ModBus lub TRACON 1.2 (współpraca z CONTROL);
 - zewnętrzny moduł radiowej transmisji danych LPS -GSM.
9. Napięcie zasilające.....230V 50Hz
10. Zakres zmian temperatury pracy.....0 ÷ 50°C
11. Wilgotności względna.....max. 80%
11. Klasa szczelności obudowy.....IP65
12. Wymiary przyrządu.....210x200x120

¹) Dokładność pomiaru długości odcinka sieci ciepłowniczej zależy przede wszystkim od wartości oporności przewodu NiCr8020 przypadającej na jeden metr bieżący (tolerancja wykonania).