

**MIERNIK STACJONARNY STANU
SIECI PREIZOLOWANEJ
(SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY)**

MHL-300i



INSTRUKCJA OBSŁUGI

levr

Informacje ogólne.

Przyrząd MHL-300i jest stosowany do nadzorowania 2. odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej z system alarmowym impulsowym niskorezystancyjnym lub wysokorezystancyjnym. Podczas trwania cyklu pomiarowego wykonywane są pomiary rezystancji izolacji poliuretanowej, rezystancji pętli czujnikowej, a także autokalibracja przyrządu. Oporność izolacji poliuretanowej jest mierzona przy dwóch polaryzacjach napięcia pomiarowego. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia, a także zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wskaźnika składa się z dwóch wierszy zawierających po 16. pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej). Dodatkowo stany awaryjne są sygnalizowane świeceniem diody czerwonej typu LED. Użytkownik może ustalić wartość graniczną rezystancji izolacji poliuretanowej poniżej której będzie sygnalizowana awaria. Wybrana wartość pojawia się na wyświetlaczu zaraz po podłączeniu zasilania.

Szczegółowe dane o przyrządzie są zawarte w punkcie 5. Dane techniczne niniejszej instrukcji.

1. Komentarze do danych technicznych przyrządu MHL-300i.

Warunki techniczne systemów alarmowych impulsowych określają wartość minimalną oporności izolacji poliuretanowej dla maksymalnej długości pętli czujnikowej (odcinka sieci ciepłowniczej). Dla odcinków krótszych wartość tą należy wyznaczyć ze wzoru:

$$R = \frac{R_{\min}}{L / L_{\max}}$$

- R [M Ω] - najmniejsza dopuszczalna wartość rezystancji izolacji poliuretanowej dla odcinka sieci ciepłowniczej o długości $L \neq L_{\max}$.
- R_{\min} [M Ω] - podana w warunkach technicznych wartość minimalna oporności izolacji poliuretanowej dla maksymalnej długości odcinka sieci ciepłowniczej L_{\max} .
- L [km] - długość badanego odcinka ciepłowniczej, $L \neq L_{\max}$.
- L_{\max} [km] - podana w warunkach technicznych maksymalna długość odcinka sieci ciepłowniczej preizolowanej z systemem alarmowym impulsowym.

Wskazania przyrządu i podany wzór mogą być wykorzystane przy ewentualnej rozbudowie sieci ciepłowniczej. Dzięki nim można określić wartość oporności izolacji poliuretanowej nowego odcinka, aby oporność wypadkowa całej sieci była większa od minimalnej wartości rezystancji określonej w warunkach technicznych systemu alarmowego.

Najmniejsza długość odcinka sieci ciepłowniczej, który dzięki przyrządowi MHL300i można bardzo dokładnie ocenić pod względem dopuszczalnego poziomu zawilgocenia izolacji poliuretanowej wynosi 50m. W tym przypadku zmierzona rezystancja izolacji poliuretanowej powinna mieć wartość nie mniejszą niż 200M Ω .

Szeroki zakres mierzonych wartości rezystancji izolacji poliuretanowej pozwala dość dokładnie śledzić szybkość i kierunek zmian wilgoci występującej między rurą przewodową i osłonową. Dzięki temu można rozróżnić wystąpienie przecieku od wilgoci zamkniętej w mufach sieci ciepłowniczej. Można także przewidzieć termin rozpoczęcia prac naprawczych.

Interpretacja komunikatów $L > L_{max}$ i PRZERWA.

Jak wynika z danych technicznych przyrządu, komunikat $L > L_{max}$ pojawia się wtedy, gdy zmierzona rezystancja pętli alarmowej przyjmuje wartość w granicach $210\Omega \div 100k\Omega$. Dolna granica odpowiada pętli czujnikowej o długości około 7000m i oporności właściwej $0,015\Omega/m$. W praktyce zdarzają się przypadki złego wykonania połączeń odcinków pętli alarmowej. Oporność połączenia zwiększa rezystancję pętli i tym samym sztucznie ją wydłuża. Podobny efekt ma miejsce podczas występowania wilgoci między zerwanymi końcami przewodu tworzącego pętlę alarmową. Właśnie te dwa zdarzenia są sygnalizowane komunikatem $L > L_{max}$. Przy czym w drugim z opisywanych przypadków przyrząd wskazuje stosunkowo małe wartości rezystancji izolacji poliuretanowej.

Komunikat **Przerwa** sygnalizuje brak elektrycznego kontaktu między końcami przewodów tworzących pętlę alarmową.

Powody rozróżniania przecieku od zwarcia.

Przeciek i kontakt bezpośredni przewodu pętli czujnikowej z rurą stalową charakteryzują się stosunkowo małą wartością rezystancji mierzonej między rurą przewodową i drutem pętli alarmowej. Jednak dla służb sprawujących nadzór nad siecią ciepłowniczą istnieją ważne powody rozróżniania obydwóch zdarzeń. Począwszy od tego, że każde z nich wymaga innego przygotowania technicznego do usunięcia awarii, a skończywszy na ocenie powagi zaistniałej sytuacji i szybkości reagowania.

2. Charakterystyka środowiska pracy przyrządu MHL-300i.

Przyrząd jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Miernik pracuje poprawnie w zakresie zmian temperatury otoczenia $+5^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$, natomiast wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Podczas składowania przyrządu temperatura otoczenia może zmieniać się od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$.

Po składowaniu lub przewożeniu przyrządu w temperaturze poniżej $+5^{\circ}\text{C}$ zaleca się odczekać minimum 3 godz. przed włączeniem napięcia zasilania. Po takim czasie przyrząd powinien osiągnąć temperaturę pracy.


Miernik nie może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz w atmosferze zawierającej gazy wybuchowe lub agresywne korozyjne.

Przedstawione w danych technicznych błędy pomiaru parametrów i wielkości są uzyskiwane po 30min. pracy miernika we właściwych dla niego warunkach otoczenia.

3. Konserwacja przyrządu MHL-300i.

Do usunięcia kurzu z obudowy przyrządu używa się czystej, suchej szmatki. Pozostałe zabrudzenia należy likwidować szmatką zwilżoną 1% roztworem detergentu. Tłuste zanieczyszczenia można usuwać za pomocą specjalnych preparatów stosowanych do utrzymania w czystości sprzętu komputerowego. Do mycia przezroczystej części obudowy należy używać miękkich szmatek lub specjalnych ściereczek do mycia ekranów monitorów komputerowych. Niedozwolone jest używanie spirytusu, benzyny ekstrakcyjnej i innych rozpuszczalników. Takie środki czyszczące mogą spowodować powierzchniowe uszkodzenie obudowy miernika. Po zakończeniu czyszczenia przyrząd należy wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej szmatki. W trakcie wykonywania opisanych powyżej czynności należy zadbać, aby płyny czyszczące nie przeniknęły w dużej ilości do wnętrza miernika.

4. Sposoby podłączenia przyrządu MHL-300i do układu alarmowego.

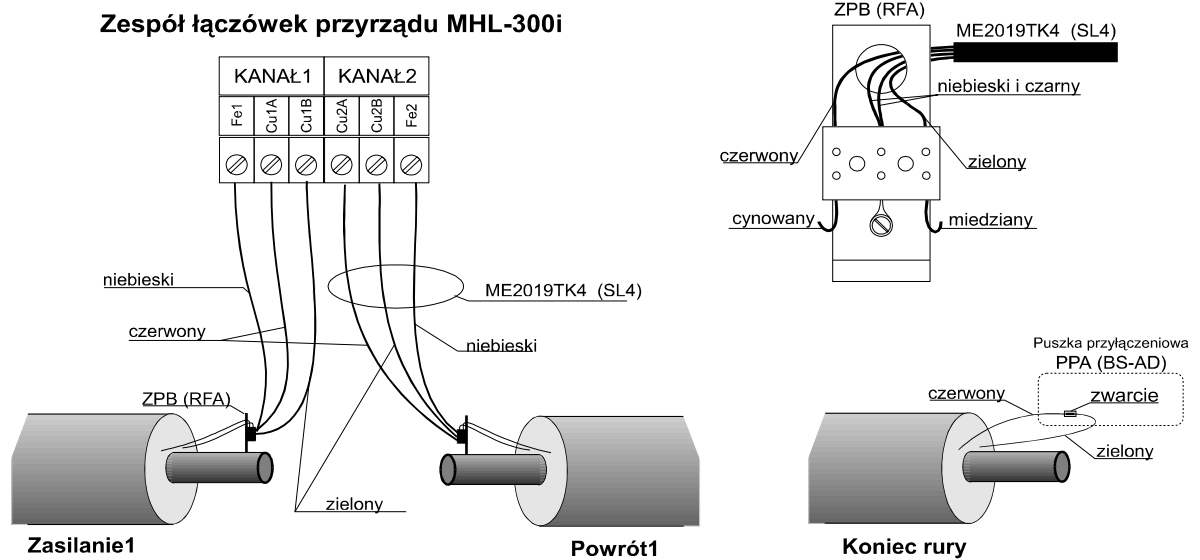

Wszystkie połączenia końcowe powinny być wykonane za pomocą puszek przyłączeniowych 67LV45.

MHL-300i

(system alarmowy impulsowy)

5. DANE TECHNICZNE.

1. Liczba kontrolowanych odcinków sieci ciepłowniczej preizolowane.....2
2. Maksymalna długość kontrolowanego odcinka sieci ciepłowniczej.....7000m)¹
3. Sposób przedstawiania informacji pomiarowych..... wskaźnik alfanumeryczny LCD 2x16 znaków
podświetlany;
dioda czerwona LED z opisem AWARIA
4. Napięcie pomiarowe..... ±15V
5. Zakres pomiarowy rezystancji izolacji poliuretanowej 0.1kΩ ÷ 200MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej:.....±5% wart. odcz. ±3cyfry
6. Zakres pomiarowy rezystancji pętli alarmowej 0 ÷ 210Ω)¹
7. Dokładność pomiaru rezystancji pętli alarmowej.....±5% wartości odczytu
8. Zakres pomiarowy długości odcinka sieci ciepłowniczej 0 ÷ 7000m)¹
9. Zakresy pomiarowe wyróżniane świeceniem czerwonej diody LED z opisem AWARIA:
 - Zakres wartości rezystancji przecieku (wilgoci) 0,1kΩ ÷ 1MΩ
Wyboru wartości dokonuje się przełącznikiem w sekwencji 1;2;5.
Przykłady (system wysokorezystancyjny): 10kΩ; 2kΩ; 500kΩ.
 - Zakres wartości rezystancji bezpośredniego zwarcia
przewodu pętli alarmowej z rurą przewodową..... 1Ω ÷ 0,45MΩ
 - Maksymalna wartość rezystancji pętli alarmowej dla komunikatu L>Lmax <100kΩ
 - Minimalna wartość rezystancji pętli alarmowej dla komunikatu Przerwa ≥100kΩ
10. Treść i znaczenie symboli i komunikatów tekstowych:
 - wartość zakodowanej rezystancji granicznej izolacji poliuretanowej XYkΩ
 - symbole kanałów pomiarowych (odcinków sieci ciepłowniczej)..... 1;2
 - wartość rezystancji izolacji poliuretanowej jest większa od 200MΩ..... Sucho
 - rezystancja pętli alarmowej..... r
 - symbol bezpośredniego zwarcia przewodu pętli czujnikowej z rurą przewodową..... *
 - symbole jednostek rezystancji Ω, kΩ, MΩ
 - brak połączenia przyrządu z rurą przewodową Dołącz Rurę
 - przekroczenie zakresu pomiarowego dla pomiaru długości odcinka sieci ciepłowniczej L>Lmax
 - przerwa elektryczna w pętli czujnikowej Przerwa
11. Sposób przekazywania informacji do systemu zbierania danych:
 - stan styków (zwarte/rozwarne) złącza ALARM (wyposażenie standardowe);
 - moduł cyfrowej transmisji danych LPS -RS 232 (wyposażenie standardowe);
 - zewnętrzny moduł cyfrowej transmisji danych LPS-MBus;
 - zewnętrzny moduł cyfrowej transmisji danych LPS-ModBus;
 - zewnętrzny moduł radiowej transmisji danych LPS -GSM.
12. Napięcie zasilające 230V 50Hz
13. Zakres zmian temperatury pracy 0 ÷ 50°C
14. Klasa szczelności obudowy IP65
15. Wymiary przyrządu 100x75x110

¹ Ustawienie standardowe. Zmiana ustawień jest dokonywana zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez producenta rur preizolowanych. Dotyczą one maksymalnej długości sieci ciepłowniczej (długości pętli alarmowej) i dopuszczalnej, minimalnej rezystancji izolacji poliuretanowej.